ER605 V2 — 2.1.1 сборка 20230115

Улучшения и (или) новые функции

- 1. В автономный режим добавлена поддержка общей инкапсуляции маршрутов (GRE).
- 2. Добавлен список управления доступом с отслеживанием состояния (Stateful ACL).
- 3. Добавлен ретранслятор mDNS.
- 4. В режим контроллера добавлена возможность установки скорости порта и включения дуплексного режима.
- 5. В режим контроллера добавлена возможность включения зеркалирования портов.
- 6. Доработана логика работы списка управления доступом. Если нужно ограничить подключение к VPN-клиенту с помощью списка управления доступом, выберите для параметра «Destination» значение «Ме». Если выбрать это значение до выполнения обновления, то после обновления у клиента могут возникнуть проблемы с доступом в веб-интерфейс.
- 7. Добавлена возможность отображения IP-адреса источника пакетов атак Large Ping.
- 8. Добавлен безадресный режим для IPv6.
- 9. Доработаны настройки DNS на стороне WAN. Для стороны WAN нельзя устанавливать DNS-сервер, находящийся в одном сегменте сети с локальной сетью.
- 10. В режим контроллера добавлена возможность привязки ІР- и МАС-адресов.
- 11. В режим контроллера добавлена поддержка Full Cone NAT.
- 12. Добавлена возможность добавления сетевых адресов в DNS сервера DHCP.
- 13. Для OpenVPN добавлена поддержка режима «Сертификат + Учётная запись».
- 14. В режим контроллера добавлена возможность кастомизации DNS-сервера для VPNсерверов.
- 15. В режим контроллера добавлена опция «Свой IP-адрес» для параметра «Локальные сети».

- 16. В режим контроллера добавлена опция «Диапазон IP-адресов» для параметра «Пул IPадресов VPN».
- 17. В режим контроллера добавлена возможность использования своего IP-адреса для VPN-подключения L2TP/PPTP.
- 18. В автономный режим добавлена поддержка динамической маршрутизации RIP и OSPF.
- 19. В автономный режим добавлена возможность настройки через интерфейс командной строки (CLI).
- 20. В автономный режим добавлена возможность сохранения на USB-накопитель резервных копий настроек и журналов устройства.
- 21. В автономный режим добавлена функция перезагрузки по расписанию.
- 22. В автономный режим добавлен сервер DHCPv6 PD.
- 23. Появилась возможность кастомизации опций DHCP и добавлены следующие опции DHCP:
 - опция 2: смещение времени;
 - опция 42: запуск сети NTP-сервера;
 - опция 67: TFTP-сервер;
 - опция 252: URL-адрес WPAD.
- 24. Добавлена возможность настройки MRU для подключения PPPoE.
- 25. Добавлен полный режим для подключения OpenVPN.
- 26. Добавлено резервирование IPsec.
- 27. Для подключения IPsec добавлены алгоритмы SHA2-384 и SHA2-512.
- 28. Добавлена поддержка VPN-подключения WireGuard.
- 29. Добавлена возможность импорта записей DHCP-резервирования и экспорта записей привязок IP- и MAC-адресов.
- 30. Добавлена поддержка ключевых слов для функции фильтрации URL-адресов в режиме контроллера.
- 31. В режим контроллера добавлена возможность изменения PVID портов.
- 32. Для mDNS добавлены параметры «Сервис Bonjour», «Сервис» и «Клиентская сеть».

- 33. Добавлена поддержка приоритизации (QoS).
- 34. Добавлена возможность кастомизации DDNS.
- 35. Добавлен DNS Proxy с поддержкой DNSSEC, DoH и DoT.
- 36. Добавлена аутентификация LDAP для подключений PPTP, L2TP, OpenVPN и веб-аутентификации. Веб-аутентификация поддерживается только в автономном режиме.
- 37. Добавлен мост VLAN (можно привязать несколько сетей VLAN к одному интерфейсу LAN).
- 38. Добавлена возможность выбора порта WAN, через который будут передаваться данные VoIP, а также включить для порта WAN передачу только данных VoIP.

Исправленные ошибки

- 1. Исправлена ошибка, из-за которой на работало резервирование DHCP-адресов.
- 2. Исправлена ошибка, из-за которой DHCP-сервер не мог присваивать IP-адреса.
- 3. Исправлена ошибка, из-за которой при создании VPN-туннеля IPsec удалялись подключения, никак не связанные с туннелем.
- 4. Исправлена ошибка, из-за которой сканирование портов с помощью сервиса ShieldsUP приводило к возникновению угроз безопасности.
- 5. Исправлена ошибка, из-за которой после включения UPnP не срабатывала функция обнаружения петель.
- 6. Исправлена ошибка, из-за которой устройство сообщало контроллеру неверную информацию.
- 7. Исправлена ошибка, из-за которой не удавалось повторно подключиться к серверу в качестве клиента L2TP.
- 8 Исправлена ошибка, из-за которой при использовании VPN-подключений IPsec и IKEv2 в качестве получателя на устройстве не стиралось старое сопоставление безопасности.
- 9. Устранена ошибка при адаптации устройства контроллером.
- 10. Исправлена ошибка, из-за которой маршрутизация согласно политике влияла на проброс портов.

- 11. Исправлены ошибки списка управления доступом (ACL).
- 12. Исправлена ошибка, из-за которой неправильно пробрасывались порты после подключения по WAN.
- 13. Исправлена ошибка, из-за которой зацикливалась адаптация при использовании контроллера версии 5.7 или ниже.

Примечания

1. Настройки устройства не будут утеряны после обновления.

